

使 用 说 明 书

简 介

资料说明

资料编辑

其 它

附 录



目录

简介

本系列机特点	2
--------	---

安全使用注意事项	2
----------	---

资料说明

控制面板說明	4
--------	---

绕线资料结构示意图	6
-----------	---

資料編輯

内部资料编辑	7
--------	---

内码设定	7
------	---

其它资料设定	8
--------	---

特殊功能设定	9
--------	---

一般绕线资料编辑

步序设定	10
------	----

产量设定	10
------	----

单一步序绕线资料编辑	12
------------	----

多步序绕线资料编辑	14
-----------	----

特殊绕线资料编辑

起绕点设定	14
-------	----

绕线圈数设定	14
--------	----

进二退一排线	14
--------	----

不排线	14
-----	----

相对点与绝对点计数模式	14
-------------	----

范例说明

执行绕线

其它

错误信息提示	19
--------	----

故障排除及保养指导	19
-----------	----

保修承诺	23
------	----

标准规格	23
------	----

附录

简介

本 系 列 机 特 点

- ◆ 引进台湾优质钢材制作绕线传动主轴，机械强度高，耐高温，热膨胀系数小，保证绕线机高速运转平稳持久。
- ◆ 采用日本 NSK 系列轴承，安装于绕线机高速运转部位，保证机械性能稳定。
- ◆ 引用台湾低阻力，高精度滚珠螺杆推动排线部位，排线速度快，精度高。
- ◆ 采用台湾微电脑控制系统，整机操作容易，功能完备，人性化，智能化。
- ◆ 优质机箱，防共振独特机械结构，低噪音专业设计，外型典雅美观。
- ◆ 选用交流变频技术驱动，具有节省电能、无粉尘环保、超低噪音、免维修等优点，且引用了变频技术驱动 AC 交流马达作绕线机动力源，因此省除了更换直流马达碳刷的麻烦。


简介

安 全 注 意 事 项

- ◆ 绕线机请放置于通风较好的地方，有利于长时间工作机器散热。
- ◆ 非专业人员请不要打开 CNC 控制器及变频器，机箱盖板，小心触电。
- ◆ 在绕线机供电的 110V 或 220V 插座上，务必接好地线，防止触电。
- ◆ 严禁在腐蚀性气体，潮湿的空间从事绕线机作业，以免引起电路故障，损坏机器或造成严重漏电事故。
- ◆ 任何部分的维修，只能由专业维修人员进行。
- ◆ 搬运中注意事项 **《轻搬轻放，避免损坏电路或机械部位》**

资料说明

控制面板说明:

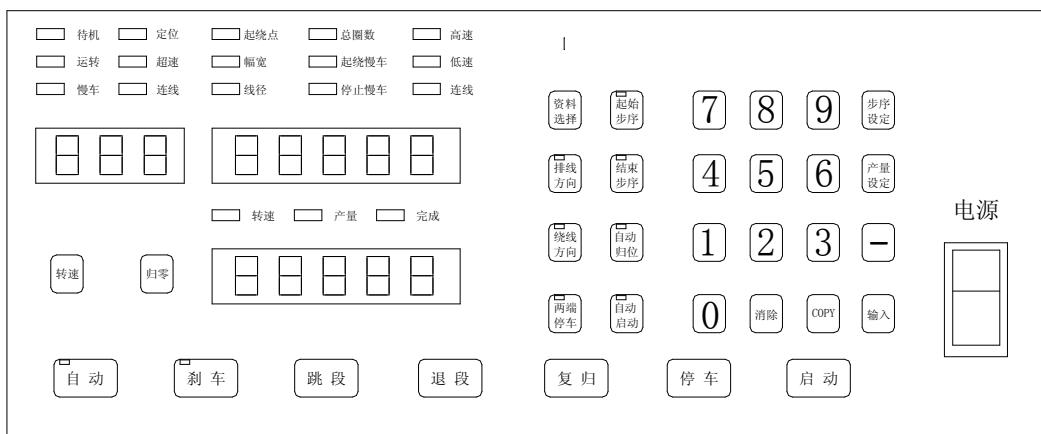

 电源键： 带指示灯电源开关，管制本控制器之 AC 电源。

 按键

步序键

〈步序设定〉: 用来进入资料设定状态。
 〈起始步序〉: 用来设定记忆体开始定位。
 〈结束步序〉: 用来设定记忆体结束段位。

数字键

〈0〉…〈9〉: 共十键, 用来输入数值用,
 (其中「0」键, 在绕线机
 高速运行, 用于高低速切换)。

显示切换键

〈转速〉: 转速「RPM」与产量显示切换。
 〈归零〉: 产量计数器清除为零。

功能键

〈自动〉: 自动/不自动切换键。
 〈刹车〉: 停车时, 绕线轴刹住或放松选择。
 〈跳段〉: 绕线暂停时, 跳到下一段位。
 〈退段〉: 绕线暂停时, 跳到上一段位。
 〈复归〉: 任何状态下, 终止目前操作,
 回到待机状态。
 〈停机〉: 绕线时, 暂停目前运作程序。
 〈启动〉: 开始绕线动作。

产量键

〈产量设定〉: 用来设定目标产量。

资料键

〈资料选择〉: 编辑时, 用来选择资料项目。
 〈排线方向〉: 编辑时, 用来设定排线杆排线时
 向里或向外排线的方向。
 〈绕线方向〉: 编辑时, 用来设定绕线轴绕线的
 顺时针或逆时针方向。

〈两端停车〉: 编辑时, 用来设定排线杆是否在
 骨架(bobbin)要两端停车功能。

〈自动归位〉: 编辑时, 用来设定排线杆是否自
 动位移到下一个产品的起绕位置。

〈自动启动〉: 编辑时, 用来设定完成一个产品后
 是否自动启绕第二个产品。

〈备用〉: 主要用于设定排线方向, 绕线方向,
 两端停车, 自动归位, 自动启动。

〈←〉: 编辑时, 用来移动排线杆向左, 设定
 起绕点。

〈→〉: 编辑时, 用来移动排线杆向右, 设定
 起绕点。

显示灯

资料显示灯

〈起绕点〉: 排线杆起始位置, 此位置是从排线杆原点起计算的距离。
 〈幅宽〉: 铜线绕骨架 (bobbin) 时, 骨架需绕线范围。
 〈线径〉: 铜线的直径 (需计算漆包的厚度), 设定范围为 0–9.999mm.
 〈总圈数〉: 所需绕线的圈数, 设定范围 0–99999.9 圈或 0–99999 圈。
 〈起绕慢车〉: 为防止在起绕时因高速而导致滑线, 断线等现象, 起动后慢速绕线的圈数, 设定范围
 0–999.9 圈。
 〈停止慢车〉: 为防止在停止绕线时因高速而导致滑线, 断线及计数不准等现象, 完成绕线圈数前, 由高速
 到低速后, 慢速绕线的圈数, 设定范围 0–999.9 圈。
 〈高速〉: 高速绕线时的速度 (rpm), 显示器上显示为最高转速的百分比, 设定范围 10%–99%。
 〈低速〉: 低速绕线时的速度 (rpm), 显示器显示为最高转速的百分比, 设定范围 6–10% 《若设定低速
 过低, 设备不能起动。》


◆ 状态显示灯

- ◆ 待机：灯亮—表示待机状态，灯不亮—表示绕线中或编辑中。
- ◆ 运转：灯亮—表示绕线中，灯不亮—表示停止中。
- ◆ 慢车：灯亮—表示正以低速绕线，灯不亮—表示正以高速绕线。
- ◆ 定位：灯亮—表示排线杆作起绕点定位或回归原点中。
- ◆ 超速：灯亮—表示绕线速度太快，排线杆与绕线轴失去同步。
- ◆ 连线：灯亮—表示网络通讯忙。
- ◆ 转速：灯亮—表示目前“产量/速度”显示屏显示的转速。
- ◆ 产量：灯亮—表示目前“产量/速度”显示屏显示的产量。
- ◆ 完成：灯亮—表示生产数量已达成生产目

LED 数字显示屏

- 步序显示屏： 显示目前绕线或编辑中的步序段位。
- 资料显示屏： 显示输入各项资料的数值，绕线或暂停时，显示实际绕线圈数或排线杆位置。
- 产量/速度显示屏： 显示完成产量或当前绕线速度 (RPM)。

资料说明

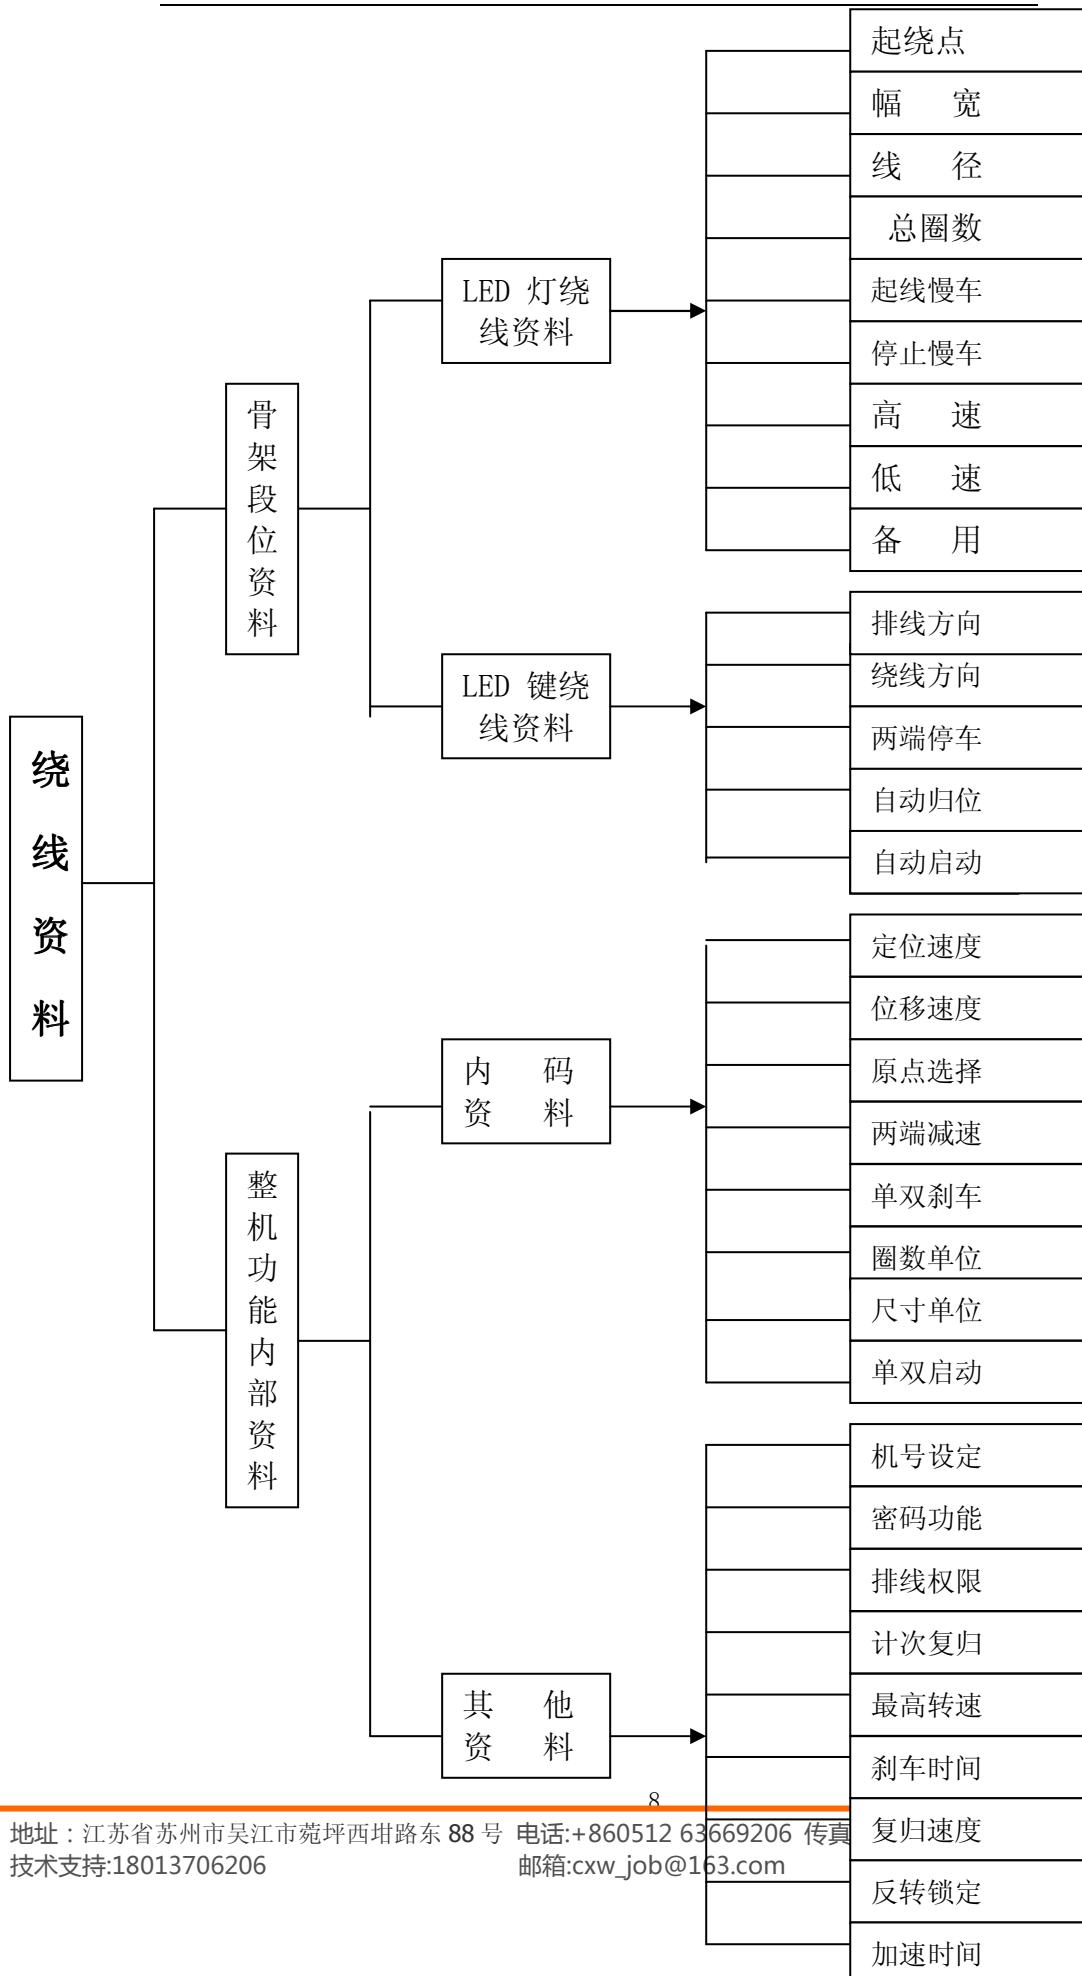


资料说明

内部资料设定

内码设定(装机设定功能)

本公司已依据机器特性将内码设定为 (10010120)。《非必要,请勿任意更改》待机状态下用以下步骤即可显示出内码设定值:〈步序设定〉--〈资料选择〉--〈0〉按〈输入〉--〈步序设定〉则回到待机状态,内码不会被更改,若要变更内码时,请先按〈-〉键,依照以下说明进行设定:

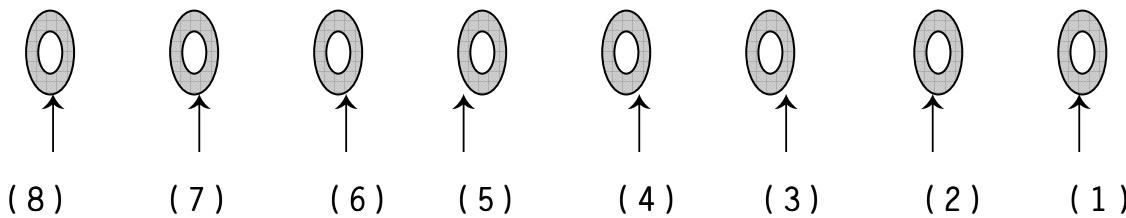

- (1)定位速度: 排线杆作归零或起绕点定位速度选择;0 为高速定位,1 为低速定位,可用(1)键来完成.
- (2)位移单位: 排线杆作位移选择,1 为 1:1,2 为 2:2,4 为 4:1,可用(2)键来选定,<<由本公司工程部设定,请勿任意更改>>
- (3)原点选择: 绕线轴原点选择,0 为有原点,同时设定为有绝对计数模式,,1 为无原点,同时设定为相对计数模式,可用(3)键来完成.
- (4)两端减速: 当排线位置快到幅宽边界时,绕线速度是否要减速,0 为不减速,1 为要减速,可用 4 键来完成.
- (5)单位刹车: 由高速绕线转成低速绕线时,是否要短刹车,0 为单刹车模式,不刹车,1 为双刹车模式,要短暂刹车,可由(5)键来选定.
- (6)圈数单位: 圈数计数单位选择 0 为 0.1 圈计数;1 为 1.0 圈计数,可用(6)键来完成.
- (7)尺寸单位: 排线杆螺杆公英制单位选择 0 为公制单位,与排线杆有关的单位全部为 mm;1 为英制单位,与排线杆有关的单位全部为 Inch;可用(7)键来选定, <<由本公司工程部设定,请勿任意更改>>.

(8)单双启动：脚踏开关启动模式选择,0 为单启动模式,启动后,若放开脚踏开关,马上回暂停状态;1 为双启动模式,启动后,放开脚踏开关,继续运转,再按一次脚踏开关,回暂停模式可用(8)来完成.

 实例

要求：需修改圈数单位，由 0.1 圈小数计数变到由 1 圈整数计数.

步骤如下：

在待机状态下：

按<步序设定>——<数据选择>——<0>键

显示状态为：

1 0 0 1 0 1 2 0

按<一>进入修改状态：

按<6>可修改,显示为：

1 0 1 1 0 1 2 0

按<输入>完成修改；

按<步序设定>回到待机状态；

注:其它内码修改以此类推

 其它数据设定

◆ 特殊功能备用 (定代号为数字<1>键)

◆ 密码功能(设定代号为数字<2>键)<<正当使用,会对操作带来诸多不便>>

为防随意修改控制器内部系统正常数据,除<启动>,<停止>,<复归>键具有功能外,都必须输入正确的密码,方能对数据进行修改,密码设定为“0000”时,密码无作用。

◆ 排线杆极限: (设定代码为数字 <3> 键, <<设备出厂前已设定, 请勿任意更改>>)

设定排线杆位移的极限值, 依据不同机种排线杆行程而设定, 当排线杆位移至极限值时, 设备停止运转,面板上出现错误信息提示,排线杆的极限值若被设定为 999.9 时,排线杆极限值若设定为 999.99

时,排线杆的行程无限延伸(无最大形式限制)

◆ **产量计数复归:**(设定代号为<4>键)

绕线机完成若干设定数量产品后,排线杆会复归一次,与已设定数据进行比较校正,以确保绕线机数据正常,避免因各种因子形成的累计误差,设定范围 01—99.若被设定为 0 时,此功能无效.

◆ **最高转速设定:**(设定代码为数字<5>键)<<设备出厂前已设定,请勿任意更改>>

绕线机实际绕线时,在安全的范围内绕线的最高转速,若最高转速被设为 0 时,无最高速度限制.

◆ **刹车时间:** 设定代码为数字〈6〉键

当刹车器接到刹车指令后,来令片贴在刹车器上停留的时间,设定范围为 0.1—9.9 秒,出厂值为 0.3 秒.

◆ **绕线轴定位速度设定**(设定代码为数字<7>键)

本功能用于设定排线轴向机械原点.起绕点定位的速度.设定范围为 0—9.

◆ **绕线轴驱动信号方式设定** (设定代码为数字<8>键)

本功能用于直流与交流机型对绕线轴驱动信号接口定义,分别用 0 和 1 代表;一般用户设定 1 才能正常使用;若设定 0 时会影响绕线轴只用一个方向能够运转.

◆ **绕线轴加速时间设定**(设定代码为数字<9>键)

本功能用于设定绕线轴由低速到高速的爬升时间;设定范围 0—99

备注:以上九种系统数据设定方法如下

按<步序设定>键 → <资料选择>键 → 数字<1…9>键(设定代码)此时显示排线误差处于可设定状态,若要变更设定,请按<一>键 → 输入新的数据 → <输入>键 → <步序设定>键完成设定回到待机状态.

 **特殊功能设定**

**** 装机参数清零《由本公司工程部设定，请勿任意更改》**

按〈步序设定〉键 → 〈清除〉键 → 〈0〉键 → 〈输入〉键， 经以上步骤后，装机设定及各参数设定，将全部回复成内定值。

资料编辑.....**一般绕线机资料编辑**

CNC-220c 内部含有 999 段记忆，透过指定范围，使用者即可有效地管理这些内存，可将各种不同的范围随时取出使用，使用范围一经指定，以后的编辑，操作等都在此范围内运作，其它未被指定的段位，将一直保持原来的内容，不会被更改。

(○) 步序设定**** 单段(单步序)绕线设定**

在待机或暂停状态下，按

〈起始步序〉 〈 n 〉 〈输入〉设定完成。

〈结束步序〉 〈 N 〉 〈输入〉设定完成。

多段(多步序)绕线设定

在待机状态或暂停状态下，按

〈起始步序〉 〈 n 〉 〈输入〉设定完成。

〈结束步序〉 〈 N 〉 〈输入〉设定完成。

注：N、n 指绕线时所设定的多个步序值。(其中必须满足 $N \geq n \geq 1$ ，否则绕线机将无法启动)。

提示：例如两段位 BOBIN 中间有一绝缘接口，当接口很薄时，在设定步序时，只设定两段步序资料；当界面较厚时，应将其单独作为一段处理，应设定三段位步序数据，中间接口设定为第二段位，其总圈数依具体情况设为零点几圈，多次序的资料依次类推。

(○) 产量预设

在待机状态下，按〈产量设定〉键后，再按产量默认值，然后按〈输入〉完成产量预设值，当生产数量已达到产量默认值时，完成批示灯高亮起。

① 单一步序（单段位）绕线数据编辑

* 编辑方法

在待机状态下，任意选择一下步序，(此操作方法前已注明)

按〈步序设定〉键 → 〈输入〉键，可开始编辑绕线数据，步序显示屏显示出目前的步序，数据显示出此步序的起绕点且起绕点的指示灯这亮起，此时可输入数据可不变更原数据，再按〈输入〉键，完成设定。完成起绕点设定后，控制系统自动跳入幅宽设置，且幅宽指示灯亮起，照以上所述，以此类推输入所需数据，完成全部的绕线数据编辑后，按〈步序设定〉键绕线机脱离编辑状态，排线杆位移到新设定的起绕点，回到待机状态且〈待机〉指示灯亮起，此时若按〈启动〉键，绕线机会按所编辑的数据进行生产。

实例

步序资料			LED 灯绕线资料								LED 灯绕线资料				
起始步序	结束步序	起绕点	幅宽	线径	总圈数	起绕慢车	停止慢车	高速	低速	后退	排线方向	绕线方向	自动启动	自动复归	两端停
1	1	10.0	20.0	0.05	500	0.0	5.0	99	6	0	亮	熄	亮	亮	熄

A、步序设定数据编辑步骤：

参考《单段 BOBIN 的步序设定》

A、LED 键绕线数据编辑资料：(以起绕点、幅宽为例)

操作程序	状态说明		
	步序显示屏	圈数显示屏	指示灯

起 绕 点 编 辑	复 归	删除	I-220	待机 亮/ 总圈数
	步序设定	—	.0	待机 熄/ 总圈数 熄
	输入	1	.0	起绕点 亮
	10.00	1	10.00	起绕点 亮
	输入	1	..0	起绕点 亮
	10.00	1	20.00	幅宽 亮
编辑 幅宽	输入	1	.0	幅宽 熄/ 线径 亮
	依 此 类 推
返 回 待 机 状 态	步序设定	1	0	待机 亮/ 总圈数 亮

C、LED 键绕线数据编辑步骤: (以起绕点、幅宽为例)

于暂停或待机状态下，按[步序设定][输入]，再分别按[排线方向][绕线方向][两端停
车][自动归位][自动启动]各键，使其键左上角的指示灯，如上表栏中的亮或熄状态，分别按[输
入]键，输入该键代表的功能数据，再按[复归]，即编辑完成，整机进入待机状态。

提示：怎么查看单段 BOBBIN 的绕线数据项目数据？

于暂停或待机状态，按[步序设定][输入]进入编辑状态，连续按[输入]键或[资料选择]键，可依
次点亮绕线数据指示灯，如起绕点、幅宽、线径等；以及单段位（或步序）下的绕线数据 LED 键左上角
指示灯点亮情况，通过圈数显示屏分别显示各项数据。

◎ 多步序（多段位）绕线数据编辑

编辑方法参考《单步序绕线数据编辑》中编辑方法。

实例：

步序

步序资料			LED 灯绕线资料								LED 灯绕线资料					
起始步序	结束步序	段位	起绕点	幅宽	线径	总圈数	起慢车	停止慢车	高速度	低速度	后退	排线方向	绕线方向	自动启动	自动复归	两端停车间
1	2	1	10.0	20.0	0.05	500	0.0	5.0	99	6	0	亮	熄	亮	亮	熄
		2	25.0	15.0	0.15	300	5.0	5.0	80	6	0	亮	亮	亮	熄	熄

A.步序设定数据编辑步骤:

参考《单段 BOBBIN 的步序设定》

B.LED 键绕线数据步骤:(参考 C 步骤)

于暂停或待机状态下,按<步序设定><输入>,再分别按<排线方向><绕线方向><两端停车间><自动归位><自动启动>各键,使其键左上角的指示灯,如上表栏中的亮或熄状态,分别按<输入>键,输入该键代表的功能数据,再按<步序设定>,即编辑完成,整机转入待机状态.

C.LED 灯绕线数据编辑步骤:(以起绕点,幅宽为例)

操作程序	状态说明		
	步序显示屏	圈数显示屏	指示灯

起绕点编辑	复归	删除	I-220	待机 亮/ 总圈数 亮
	步序 设定	—	.0	待机 熄/ 总圈数 熄
	输入	1	.0	起绕点 亮
	10.00	1	10.00	起绕点 亮
	输入	2	.0	起绕点 亮
	25.00	2	25.00	起绕点 亮
	输入	1	.0	起绕点 熄/幅宽 亮
	20.00	1	20.00	幅 宽 亮
	输入	2	.0	幅 宽 亮
	15.00	2	15.00	幅 宽 亮
编辑幅宽	输入	1	.0	幅 宽 熄/线径 亮
编辑其他	依此类推
返回待机状态	步序设定	1	1	待机 亮/ 总圈数 亮

▪ 编辑中,尚有以下各按键功能

<清除>:将本资料项目清除为零.
 <COPY> :将上一段的内容抄录到本项目来,当位于第一段位时,此键无效.
 < ->:跳回上一步序编辑.
 <资料选择>:在九种资料项目中,循环变换.

<排线方向>:选择排线方向.
 <绕线方向>:选择绕线方向.
 <两端停车>:选择是否要两端停车.
 <自动归位>:选择是否要自动归位.
 <自动启动>:选择是否要自动启动.

注:每当改变了各种选择设定后,一定要按<输入>键才算设定完成

资料编辑:

特殊绕线资料编辑

于暂停或待机状态下,按下列步骤操作:



起绕点设定引导式设定功能

在设定起绕点,幅宽及排线杆极限数值时,除可用面板数字键来设定起绕点位置外,也可用<→>或<←>键来设定,只是在暂停时不能以“引导式方式”来设定起绕点位置,在以“引导方式”输入起绕点或幅宽时,请先复归机器后进行.



绕线圈数设定

▪ 双刹车法

此方法是当绕线轴绕线至慢车圈数时,先短暂刹车,再以低速卷绕未完成圈数,如此即可减少慢车圈数,提高绕线效率.

▪ 高低速法

此方法是利用高速,低速及慢车互相搭配,以达到停车定点准确目的,低速的速度,不可太高,而慢车圈数必须足以使绕线轴从高速降至低速,尚未过到总圈数,如此停车定点即可非常准确。

▪ 前置量法

将停止慢车归零,总圈数设定成希望绕线的圈数,然后将铜线,骨架,张力等条件设立妥当,按<启动>键开始绕线,待其绕弯后,从资料显示屏上可得知多绕了多少圈,再进入编辑功能,将总圈数删掉多绕的圈数,如此即可得到正确的绕线圈数,此方法绕线效率较高,唯停车定点稍不准确.



进二退一排线(电感器绕线)

若该段的幅宽为零时,排线动作成为进二退一模式,开始绕线时,排线杆会依排线方向前进两个线径,再后退一个线径的循环持续排线,一直到本段绕线结束,此模式特别适合电感器绕线.



有时候,将绕线机用来卷绕胶布或铜箔,不需要排线动作时,可将线径设零,卷绕时排线杆就不会动了.



相对点与绝对点计数模式的区别

在开始绕线之前,将有关绕线特性分别说明如下: 让操作者充分了解本控制器的性能, 发挥最大效率。

- 绝对点计数

选择此种计数方式,绕线轴具有定点停车功能,每次重新启动时,只将计数器整数部分归零,保留小数部分,如上次绕完的圈数为 100.3 圈,下次启动时,将从 0.3 圈开始计数,利用此方式计数,可减少因绕线轴滑动而产生的累计误差.

使用此种方式时,为避免少绕一圈的情况,(如从 0.9 圈的位启动),所以当启动时,小数部分若为 7.8.9 则绕线轴自动转到整圈时,才开始计圈数.

- 相对点计数

此种计数方式与一般计数器相同,重新启动时,会将计数器全部归零,此方式较容易理解,亦不会有少圈数的情形发生.

其他

范例说明:

例:

使用线径:0.38mm(因含漆包厚度,设定时设 0.40mm)

注:不同的线径漆包厚度不一样,请依实际情况添加.

圈 数:500 圈

起 绕 点:56.8mm(原点至起绕点之距离)

排线幅宽:20mm(BOBBIN 内缘宽度)

操作方式:

(1) 打开控制的电源

(2) 设定步序: (可依所绕产品不同来选择单步序或多个步序。如需绕 3 个步序, 只要在 “结束步序” 后, 按 “3” 后, 再按 “输入” 即可, 此范例程式只需 1 个步序, 如要调出程序, 只要依以下方式即可)

按

按

按

按

按

按

(3) 进入内程式输入各参数:

按

按

(4) 设置起绕点: (此时控制的 “起绕点” 指示灯亮, 输入完毕后会依序亮起 “幅宽” 指示灯, 以此类推, 移动位置时, 可使用 键至排线杆向左或右移:)

按

按

(5) 设置幅宽:

按

按

(6) 设置线径:

按

按

(7) 设置总圈数:

按

按

(8) 设置起绕慢车: (为防止设备低速转高速过程, 所产生的断线, 滑线现象, 故依实际需要输入起绕慢

画的圈数，一般在 1—5 圈范围内)

按

按

(9) 设置停止慢车：(为防止设备高速转低速过程，产生断线，计圈数不准现象，故依实际需要输入停止

慢车的圈数 (一般在 4—20 之间)

按

按

(10) 设置高速：1 为正常运转速度，可用百分比值设定，例 3000RPM 机器，如输入 90% 则运转速度为 2700RPM)

按

按

(11) 设置低速：(8 或 10)

按

按

(12) 设置操作方式功能：(包含 “自动归位”，“自动启动”，“绕线方向”，“排线方向”，两端停车 “，选择功能时，可直接在其面板上切换)

按

(使其指示灯亮为已选择)

注：

“绕线方向”指示灯亮，表示旋转以顺时针方向运转，反之为逆时针运转。

按

(同上灯亮时为已选择此功能)

注：

“排线方向”指示灯亮，表示排线杆为内向外排线，反之，指示灯不亮，表示排线杆由外向内排线，此范例，无需 “排线方向” 指示灯！

再按

(13) 跳出内程式：(设置完成)

按

或按

执行绕线

开始绕线

将所有的资料设定妥当后，在待机状态下，按《启动》开关，绕线机依设定数值开始绕线，在绕线过程中，按《停车》键暂停绕线，此时可按以下键：

〈退段〉：放弃已绕圈数，往后退一段。

〈进段〉：结束本段往前进一段。

〈启动〉：继续绕线。

〈复归〉：放弃绕线，回到待机状态。

自动循环绕线

设置〈自动启动〉键左上角灯亮，再将〈自动〉键左上角灯调到亮灯状态，则为自动循环绕线模式。

高低速变换

于高速运转中，若按下〈0〉键，则将转换为低速运转，再按一次〈0〉键，又恢复高速运转。

暂停中编辑

于待机或暂停中都可编辑资料，只是在暂停中不能以引导方式来设定排线杆的位置，于暂停中若被设定了起始或结束步序，控制器将回到待机状态，暂停中也可以用〈跳段〉或〈退段〉来作段位调整控制。

产量显示与归零

本控制器开机后，产量显示器显示出生产数量，绕线时，每当从起始步序进行至结束步序，生产数量就自动累加一次，按〈归零〉键三秒钟即可将生产数量归零。

转速显示

按〈转速〉键，可将产量显示器切换成转速表，显示出绕线轴的转速(RPM)，同时不影响产量计数，再按一次〈转速〉恢复产量显示。

清除所有参数设定

按键〈步序设定〉键 → 〈删除〉键 → 〈0〉键 → 〈输入〉键，经以上步骤后，所有绕线参数将全部清除。

其他

错 误 信 息 提 示

在执行各项功能时,控制器若发现任何异常状况,自动停止运行并将显示各错误资料代码在显示屏上显示出来。

ERR-0: 已输入资料在记忆体内消失。

ERR-1: 起绕点设定数值大于幅宽极限值。

ERR-2: 绕线时, 排线杆行程大于排线杆极限值。

ERR-3: 绕线时, 排线杆位置小于起绕原点。

故 障 排 除 及 保 养 指 导

故障清除

Q: 当打开电源开关, 机器无任何反应(电源开关灯不亮)时?

A: (1) 以下部位保险丝座内之保险丝有无烧掉? (1) 开关面板 (2) 配线盘上 (3) 驱动板上;

(2) 再检查控制器背面端子台 (1)(2) 之交流电源接线有无松脱, 以上可自行更换及安置, 如删除一切正常, 请保修处理。

Q: 当打开电源开关, 只有电源灯亮, 而控制器及一切开关, LED 皆无反应时?

A: (1) 先检查控制器内电源供应板其保险丝有无烧掉, 或电源连接线有无松脱, 以上可自行更换及安置。

(2) 如果保险丝及连接线皆无问题, 请报修处理。

Q: 当依规定输入绕线资料, 而面板均无任何反应时?

A: (1) 检查面板与 CPU 板间连接线有无松脱及接触不良现象, 以上可自行安置。

(2) 如果以上更正方式无任何反应, 其连接有断跟之可能, 则需报修处理。

Q: 当输入绕线资料后，按起动按钮，而机器无任何反应时？

A: (1) 查看红色紧急开关是否锁定，若锁定请放开。

(2) 先按《复归》，再按《步序设定》，最后按《输入》，进入绕线资料检查“低速”百分值是否设定太低，如太低，可适当增加百分值。

(3) 如果只有无法起始转动现象，可检查刹车片，查其间隙是否过小，或刹车片固定螺丝是否松脱，以上可自行安置。

Q: 当机器运转后，如果产生不定时乱讯，排线失利及定位不准时？

A: (1) 本公司所使用的控制器，本身就已经安装杂讯滤波回路，及相关的防干扰装置，且驱动器，杂讯滤波器回路，皆已接至所附之地线（绿色电源线），故装机后定要依规定接地，才可发挥功效。

(2) 如依规定接地后，还是产生同样状况，则需先检查绕线资料参数是否设定错误（如线径过大，速度过快导致失速，可装机及机号设定之内码错误，本公司标准编号是10010120 可参考内部资料设定）。

(3) 以上二项均无问题时，需检视CPU板上之连接线是否有松动，如一切正常，请报修处理。

Q: 当高速停车，发生刹车失灵时？

A: (1) 先检查绕线资料，“停止慢车”圈数是否适当，“低速”百分值是否过高，以上可自行输入修正。

(2) 打开马达盖，检查刹车皮带轮，其来令片与刹车器之间的间隙是否因长时间磨耗而过大，可自行调整间隙（0.3–0.5mm）

(3)以上二项均无问题时,需检视控制器背面端子台,(7)(8)刹车器连接有无松脱,如一切正常,请报修处理.

保养指导

- 机器依规定接地,确保人员安全及机器稳定.
- 每天定期清洁保证绕线机干净,无灰尘.
- 绕线机保养参考表

	半个月	一个月	二个月	三个月	六个月	一年	备注
皮带(三角带) 损耗情况			检查		更换		耗材
刹车来令片 (空隙)				检查(调整距离 为 0.25–0.3mm)	清洁(95%医 用酒清)	更换	
羊毛毡 (磨损情况)		清洁/ 更换			更换		耗材
圈数感应器 (感应能力)			清洁(用风枪吹或 酒精擦洗)				
复归感应器 (感应能力)			清洁(用风枪吹或 酒精擦洗)				
排线杆	擦润滑油 或机油			紧螺丝			
控制器				除尘/清洁			
来线片线槽 磨损情况				检查			耗材
塑胶导轮 (磨损情况)					检查		耗材

注:以上为参考值,具体保养,依据用户实际情况而定

其他

保修承诺

- ⇒ 本产品保修期为一年.
- ⇒ 在保修期内,本公司保证产品在正常使用下出现的质理问题的维修服务,条件是该产品得到返修许可后,可视具体情况在客户处或运回本厂修理.
- ⇒ 如果没有得到本公司允许在保修期内私自打开机器,保修承诺失效.
- ⇒ 因水,火或其他意外灾害及人员操作不当而导致损坏,不在保修范围之内.


其他

型号与规格

型号	SP-212A	SP-112A	SP-102A	SP-101A/B	SP-201A/B	SP-401A/B
线径(m/m)	0.2-1.5	0.5-3.0	0.1-1.0	0.02-0.15 0.1-0.6	0.02-0.15 0.1-0.6	0.02-0.15 0.1-0.6
最高转速	3000	1200	3000	6000	6000	6000
主轴马达	DC,1/2HP AC,750W	DC,1/2HP AC,750W	DC,1/8HP AC,250W	DC,1/2HP AC,370W	DC,1/2HP AC,370W	DC,1/2HP AC,370W
绕线幅宽	120	260	120	150	150	150
排线马达	DC9V	DC9V	DC9V	DC9V	DC9V	DC9V
排线幅宽	210	210	140	95	95	95
电源电压	220V(国外或特殊 110V)					

电源频率	50HZ/60HZ					
净重(KG)	42	45	29	38	69	96
尺寸 m/m(L*W*H)	750*630*700	990*630*550	640*650*700	280*550*1140	500*600*1000	720*600*1140


◎ SP-102A (标准型) 线架及排线组具走线图

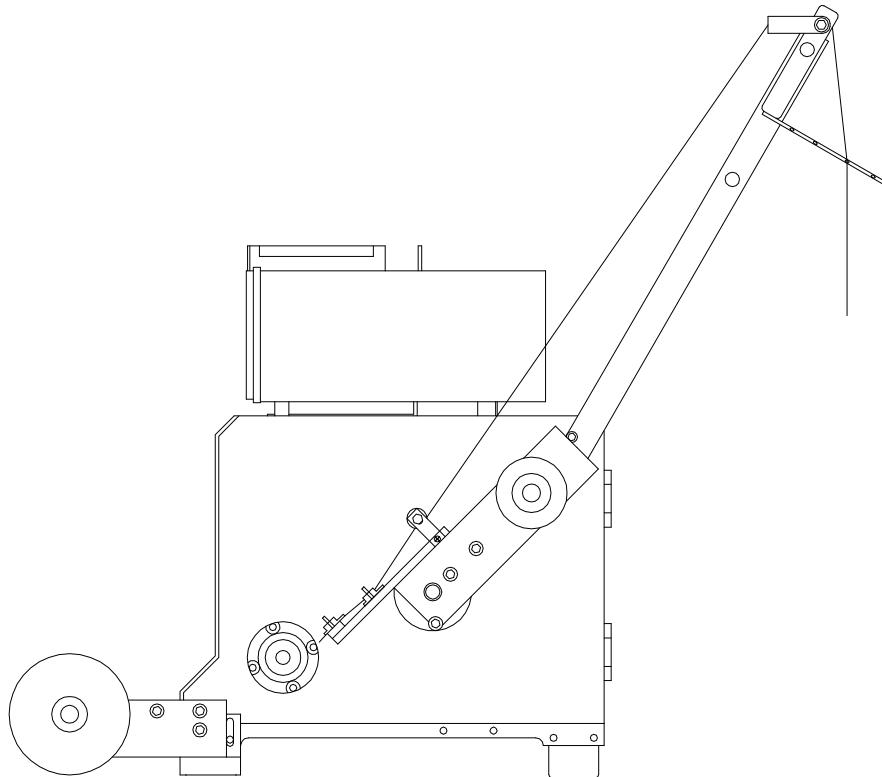

23




SP-112A 线架及排线组具走线图

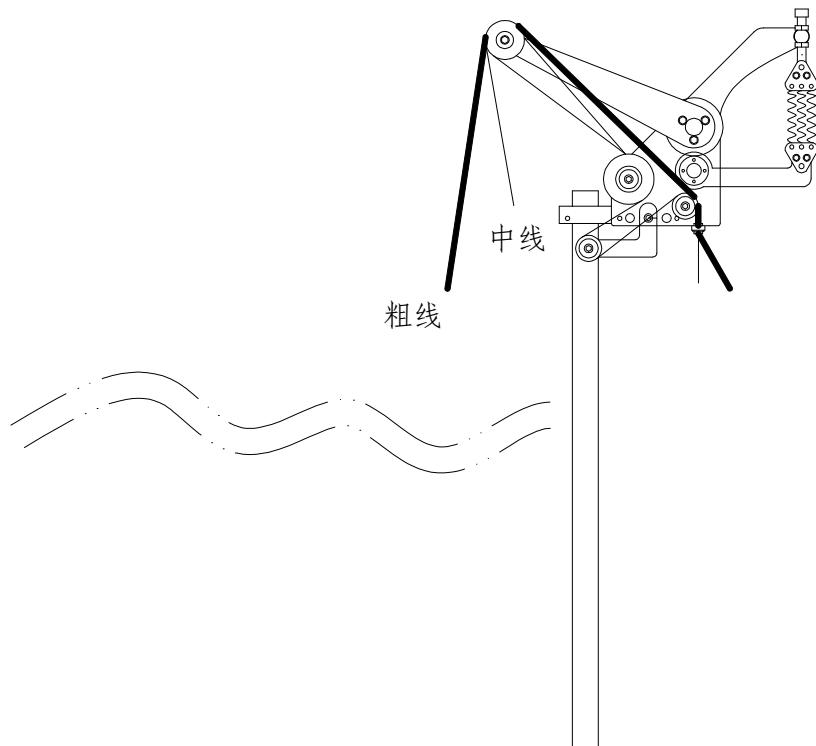

27

地址：江苏省苏州市吴江市菀坪西埠路东 88 号 电话:+860512 63669206 传真: +860512 63669206
技术支持:18013706206 邮箱:cwx_job@163.com

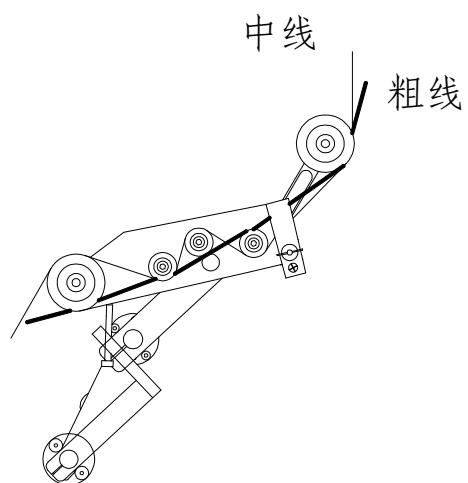

SP-212A 线架及排线组具走线图

